

RAPORT Z PRZEGLĄDU ROZSZERZONEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

Zarządca obiektu

Powiat Wołomiński

ul. Prądyńskiego 3
05-200 Wołomin

JNI

brak numeru

Rodzaj obiektu

kładka dla pieszych

Nr drogi; kilometraż

4314W 8,059

Miejscowość

Majdan

Rodzaj i nazwa przeszkody

rzeka Czarna





Widok ogólny obiektu mostowego

SIERPIEŃ 2020

PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI PIĘCIOLETNIEJ NR 8/2020
PRZEGLĄDU ROZSZERZONEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu												
1	Numer ewidencyjny (JNI):	brak numeru	5	JAD: Powiat Wołomiński								
2	Nr drogi:	4314W	6	Najbliższa miejscowość: Majdan								
3	Kilometraż:	8,059	7	Rodzaj i nazwa przeszkody: rzeka Czarna								
4	Materiał konstrukcji dźwigarów:	stal	8	Długość obiektu [m]: 20,05								
STAN TECHNICZNY OBIEKTU										EKSPERTYZA		
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania	Tryb wykonania
1	Nasypy i skarpy	WK	NK	LK						3	NIE	
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	PB								3	NIE	
3	Nawierzchnia jezdni									-	-	
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki									5	NIE	
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	NS								4	NIE	
6	Belki podporęczowe, gzymsy									5	NIE	
7	Urządzenia odwadniające									5	NIE	
8	Izolacja pomostu									5	NIE	
9	Konstrukcja pomostu									5	NIE	
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	NS	KS	AS						4	NIE	
11	Łożyska									-	-	
12	Urządzenia dylatacyjne									-	-	
13	Przyczółki	NB								4	NIE	
14	Filary									-	-	
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	WT								3	NIE	
16	Przeguby									-	-	
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka									-	-	
18	Urządzenia ochrony środowiska									-	-	
19	Zakotwienia cięgien									-	-	
20	Cięgna									-	-	
21	Urządzenia obce									-	-	
22	Schody, pochylnie, windy									-	-	
23	Pomosty, wózki i drabiny rewizyjne									-	-	
24	Instalacje elektryczne i odgromowe									-	-	
25	Inne elementy wyposażenia									-	-	
										Ocena konstrukcji pomostu:		5,00
										Ocena konstrukcji dźwigarów głównych:		4,00
										Średnia arytmetyczna oceny podpór:		4,00
										Średnia arytmetyczna ocen wszystkich elementów obiektu:		4,18
										OCENA CAŁEGO OBIEKTU:		4,00
Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń) : Nie występują												
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń) : Nie występują												
PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA ***												
Parametr										Ograniczenie **		Ocena
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego										NIE		5
2. Aktualna nośność obiektu										NIE		5
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów										NIE		5
4. Szerokość skrajni na obiekcie										NIE		5
5. Wysokość skrajni na obiekcie										NIE		5
6. Skrajnia/światło pod obiektem										NIE		5
ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)*** Estetykę obiektu obniżają: wegetacja roślinności na skarpach, zanieczyszczenia i korozja dźwigara, zanieczyszczenia balustrad i przyczółków oraz wegetacja roślinności w przestrzeni pod obiektem.												
WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU: Wykonywano prace porządkowe.												

WNOSKOWANE ZALECENIA		
Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania	Tryb wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu	Nie	
2. Ograniczenie nośności do [Mg]	Nie	
3. Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h]	Nie	
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm]	Nie	
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm]	Nie	
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm]	Nie	
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm]	Nie	
8. Oznakowanie obiektu	Nie	
9. Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów	Nie	
10. Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów	Nie	
11. Wykonanie prac porządkowych	Tak	1
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach:	Tak	

WYKONAWCA PRZEGLĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu:
1. mgr inż. Krzysztof Pijanowski	MAZ/0445/POOM/13	 PROKAPS S.C. Krzysztof Pijanowski Wspólnik Spółki Cywilnej Nr upr. MAZ/0445/POOM/13 Nr upr. MAZ/0338/WBD/15	05.08.2020
2. mgr inż. Artur Szalek	SWK/0169/OWOM/12	 PROKAPS S.C. Artur Szalek Wspólnik Spółki Cywilnej Nr upr. SWK/0169/OWOM/12 Nr upr. SWK/0097/WBD/15	

DECYZJA / WNIOSK* KIEROWNIKA REFERATU DRÓG UM:

Data :

(pieczęć i podpis)

Protokół okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Oddziałowy Inspektor Mostowy				
Naczelnik Wydziału Mostów				

DECYZJA NACZELNIKA WYDZIAŁU UM (wypełnić tylko gdy jest wniosek Kierownika Referatu Dróg):

Data :

(pieczęć i podpis)

Przeгляд podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

– Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z późn. zm.).

Przeгляд rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

– Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z późn. zm.).

* niepotrzebne skreślić, ** wpisać "tak" lub "nie", *** wypełnić w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego

Załączniki do protokołu przeglądu:

1. Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów
2. Dokumentacja fotograficzna obiektu
3. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń obiektu

Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów

Numer ewidencyjny (JNI): brak numeru

L.p.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Tryb wykonania	Jednostka miary	Szacunkowa liczba jednostek	Cena jedn. [zł]	Wartość robót [zł]
1	Nasypy i skarpy	Oczyścić z wegetującej roślinności Uzupełnić spoiny kamiennego umocnienia	1 1	kpl. mb	1 2	100 20	100 40
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	Przełożyć kostkę betonową	1	m2	2	80	160
3	Nawierzchnia jezdni						
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki						
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	Oczyścić z zanieczyszczeń	1	kpl.	1	200	200
6	Belki podporęczowe, gzymsy						
7	Urządzenia odwadniające						
8	Izolacja pomostu						
9	Konstrukcja pomostu						
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	Oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie	1	kpl.	1	200	200
11	Łożyska						
12	Urządzenia dylatacyjne						
13	Przyczółki	Oczyścić z zanieczyszczeń	1	kpl.	1	100	100
14	Filary						
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	Oczyścić z wegetującej roślinności	1	kpl.	1	100	100
16	Przeguby						
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka						
18	Urządzenia ochrony środowiska						
19	Zakotwienia cięgien						
20	Cięgna						
21	Urządzenia obce						
22	Schody, pochylnie, windy						
Ogółem wartość robót [zł]							900

WYKONAWCA PRZEGLĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
1. mgr inż. Krzysztof Pijanowski	05.08.2020	 PROKAPS S.C. Krzysztof Pijanowski Wspólnik Spółki Cywilnej Nr upr. MAZ/0445/POOM/13 Nr upr. MAZ/0338/WBD/15	
2. mgr inż. Artur Szalek	05.08.2020	 PROKAPS S.C. Artur Szalek Wspólnik Spółki Cywilnej Nr upr. SWK/0169/OWOM/12 Nr upr. SWK/0097/WBD/15	

Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Kierownik Referatu Dróg				


Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Odziałowy Inspektor Mostowy				
Naczelnik Wydziału Mostów				

JNI brak numeru	2.5. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU z dnia 05.08.2020	Karta nr 2.5.1
--------------------	---	-------------------



Fot. 1. Widok z góry.

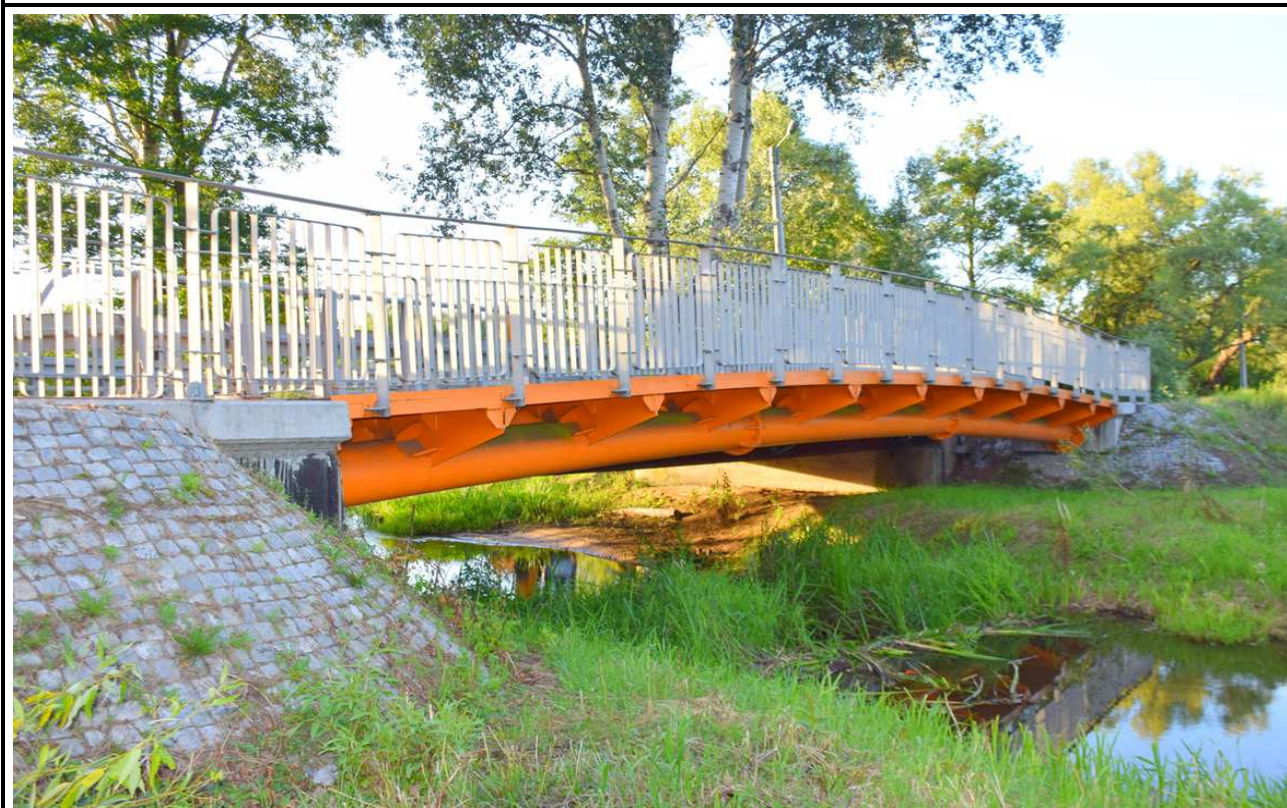

Fot. 2. Widok z boku od strony wschodniej.

JNI brak numeru	2.5. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU z dnia 05.08.2020	Karta nr 2.5.2
--------------------	--	-------------------



Fot. 3. Widok z boku od strony zachodniej.



Fot. 4. Widok od spodu.

JNI brak numeru	2.6. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ z dnia 05.08.2020	Karta nr 2.6.1
--------------------	--	-------------------



Fot. 5. Wegetacja roślinności na skarpie.



Fot. 6. Przemieszczenia kostki betonowej na dojściu do obiektu.

JNI brak numeru	2.6. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ z dnia 05.08.2020	Karta nr 2.6.2
--------------------	--	-------------------



Fot. 7. Zanieczyszczenia balustrady.



Fot. 8. Zanieczyszczenia dźwigara.

JNI brak numeru	2.6. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ z dnia 05.08.2020	Karta nr 2.6.3
--------------------	--	-------------------



Fot. 9. Korozja dźwigara stalowego.



Fot. 10. Ubytki spoin kamiennego umocnienia skarpy.

JNI brak numeru	2.6. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ z dnia 05.08.2020	Karta nr 2.6.4
--------------------	--	-------------------



Fot. 11. Zanieczyszczenia betonu przyczółka.



Fot. 12. Wegetacja roślinności w przestrzeni pod obiektem.